


Sada na demontáž lepených skiel

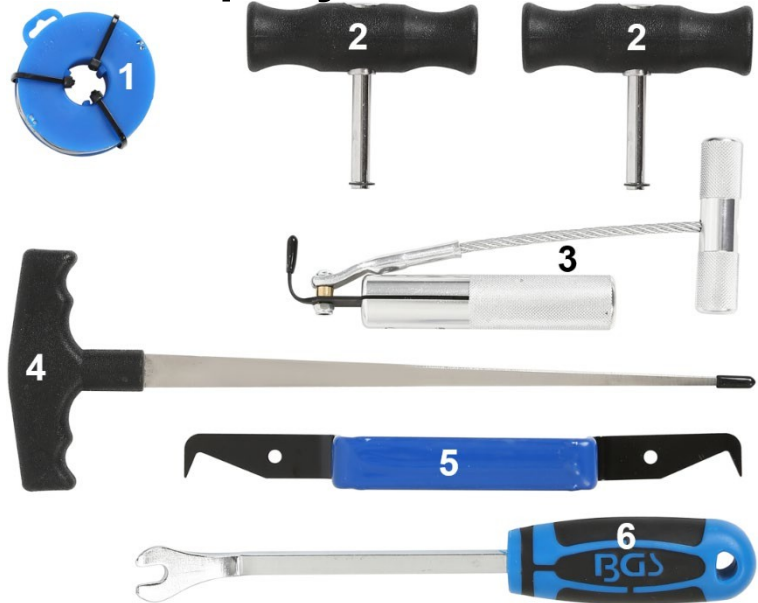

NÁRADIE

- 1 Rezací drôt
- 2 Rukoväť na rezací drôt
- 3 Rezací nôž s ťahacou páčkou
- 4 Vrták
- 5 Rezačka tesnení
- 6 Nástroj na odstraňovanie obkladov

POUŽITIE

1. Pomocou odstraňovača obloženia (6) odstráňte všetky obloženia, ktoré sa nachádzajú vo vnútri v oblasti lepenia.
2. Odviňte trochu rezacieho drôtu (1) z rolky, skráťte ho bočnými kliešťami na požadovanú dĺžku a pomocou prepichovacieho nástroja (4) prepichnete rezací drôt (1) cez lepenú plochu. Ak to nie je možné kvôli obmedzenému priestoru, môžete otvorený koniec rezacieho drôtu zahrievať zapaľovačom a pomocou klieští prepichnúť zahrievaný rezací drôt cez lepiacu hmotu.
3. Voľné konce rezacieho drôtu upevnite do úchytovej (2) tak, že drôt pretiahnete spodným otvorom v upevňovacej objímke, až kým ho nebude možné zaviesť cez otvor na hornom konci upevňovacej objímky. Konec drátu ohnite a upevňovací náboj zasuňte späť do držadla, čím zabránite vyklzávaniu drátu.

UPEVNENIE REZACIEHO DRÔTU V DRŽAKE



4. Pohybom dopredu a dozadu sa rezací drôt zahreje a prejde cez tesniaci/lepiaci materiál. **POZOR** pri obmedzenom priestore. Rezací drôt môže poškodiť lakované povrchy aj obkladové diely.
5. Zvyšky tesniaceho materiálu alebo lepidla možno odstrániť pomocou noža na tesnenie (5) alebo rezacieho noža (3).